

# ETAT SANITAIRE – Façade nord



## Cadrés

### Maçonnerie / Pierres de Taille

Maçonneries des sous-bassements généralement désorganisées altérées par les ramonées capillaires, absence d'un drain en pied de façade

Bouchement de la plupart des bases du clocher

Traces vestigiales d'anciennes bases carolingiennes et romanes sur la façade du chœur

Appareillages en pierres partiellement dégradés partiellement défectueux, présence importante de végétaux

Dégradation (craquelures, fractures, usure pulvérisante...) de nombreux ouvrages en pierres

Fracture du linteau en pierre de la porte d'accès au transept nord

Usure prononcée des sculptures en pierre (chapiteaux, corniches, modillons...)

Altération des réseaux en pierre affectant la stabilité des vitraux

Remplacement de pierres anciennes par des blocs éponymes de nature différentes (contraintes modifées...)

Nombreuses reprises (enduit et joint) réalisées avec un enduit à base de lait hydraulique constituant un écran, empêchant les maçonneries de respirer et favorisant leur dégradation

Calfeutrement des bases partiellement réalisées à base d'enduit orné et partiellement fissurés et/ou tombés

Enduits vitruvies et torsement décolorés, souillés et découpés n'assurant plus la protection des maçonneries

Présence d'une importante auréole d'humidité sur la façade de la chapelle nord

Présence importante et généralisée de petits végétaux et de lichens à la surface des parements en pierre

Vestiges lacunaires de peintures murales sur les arcades des chapiteaux, les colonnes, entre le nef et l'ancien bas-côté nord

Traces de couloirs en allège des bases conséquence de l'absence de gouttières de récupération des condensats en partie basses des vitraux

Corrosion des trants et des renforts métalliques

Couverture

Couverture en tuiles plates généralement tubuleuse et recouvertes de mousses. Nombreuses tuiles gelées, tombées, cassées, favorisant les infiltrations

Couverture en ardoises de la base de l'ancienne flèche et des abais sous du clocher généralement dégradés, nombreuses ardoises décrochées et/ou cassées. Réparation et isolation inadéquates des abais-arcs

Protection en plomb de la base de l'ancienne flèche vitruvée, présence de mousse

Ruisselles réalisées à base d'enduit ciment dégradées et généralement fissurées et partiellement tombées

Ouvrages métalliques (gouttières, descentes...) généralement vitruvés, bouchés et localement percés

Protection insuffisante du paratonnerre en place (cône de protection)

Vitreaux / Serrures

Armatures fixes et mobiles généralement vitruvées et corrodées

Nombreuses couloirs de rouille en allège des bases et au droit des fractures conséquence de la corrosion des armatures et des protections grillagées

Protections grillagées partiellement manquantes et/ou hors d'échelle favorisant les impacts des véhicules et le vandalisme

Métaux

Dégradation de la pierre basse de la porte à limes d'acôté au transept nord conséquence des repassements des EP

Usure des sculptures en pierre et présence importante de lichens en surface des parements en pierre


Vestiges lacunaires de peintures murales sur les arcades, les chapiteaux, les colonnes, entre le nef et l'ancien bas-côté nord

Traces d'un ancien soin vestigial de l'ancienne couverture du bas-côté nord

Irregularité du sol et nombreuses cales en pierres fracturées

Présence d'une importante auréole d'humidité sur la façade de la chapelle nord

Altération des réseaux en pierre affectant la stabilité des vitraux

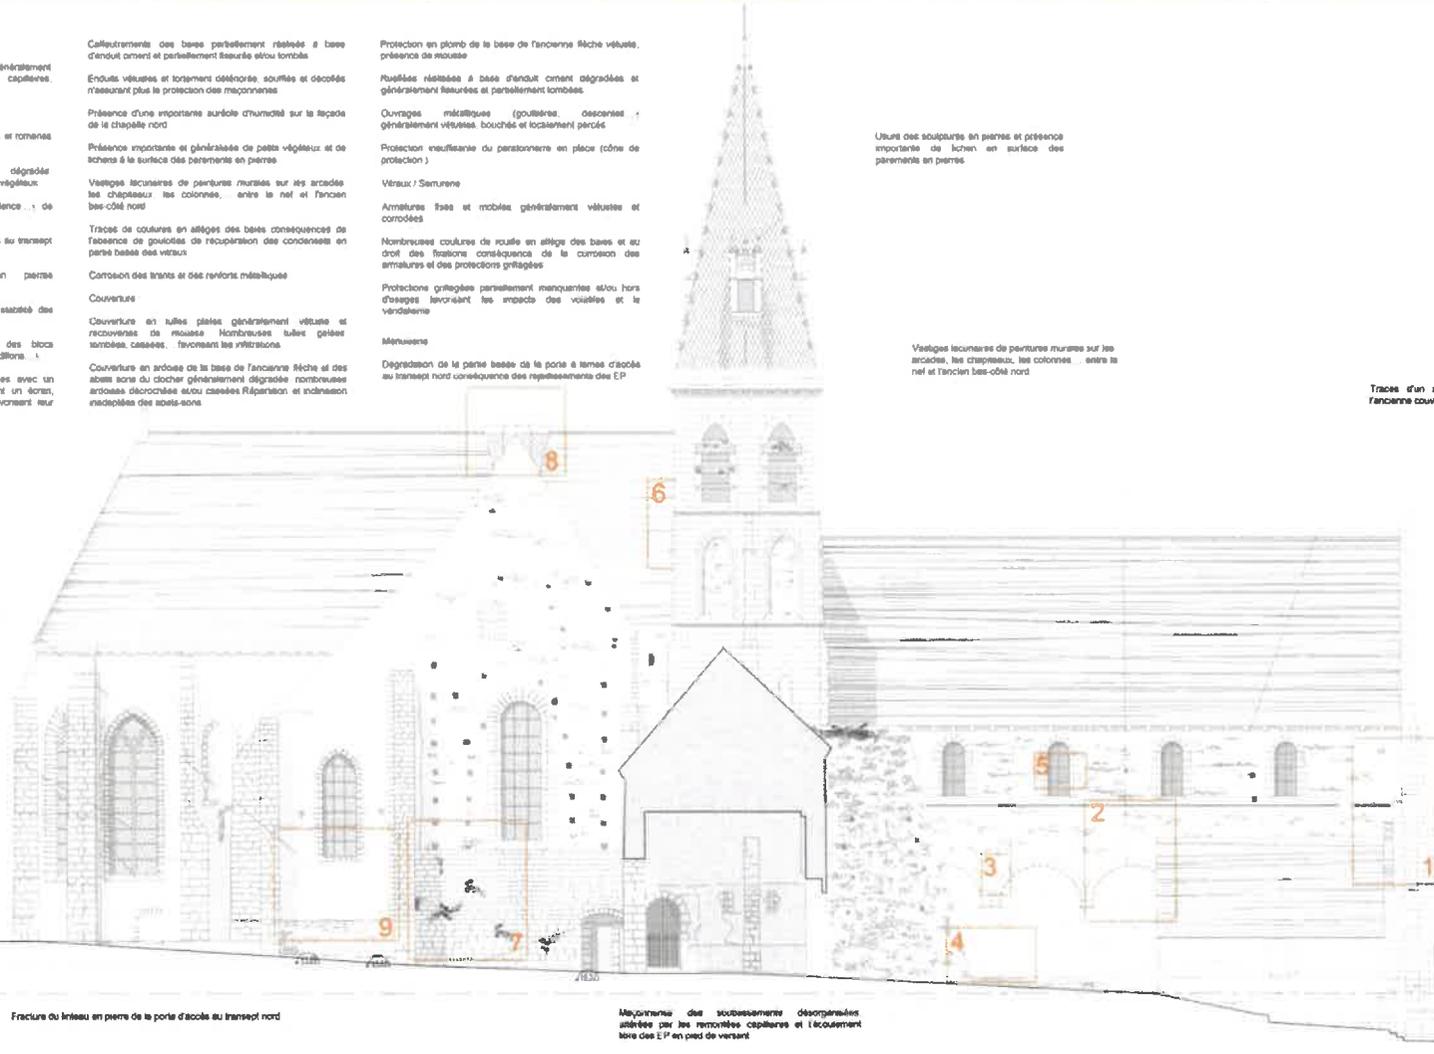

Fracture du linteau en pierre de la porte d'accès au transept nord

Maçonnerie des sous-bassements désorganisée altérée par les ramonées capillaires et l'écoulement lors des EP en pied de versant



# ETAT SANITAIRE – Façade sud



Corrosion des fixations tirants et renforts métalliques

Sculpture en pierre tombée, usure généralisée et présence importante de lichens en surface des parlements en pierres

Maçonneries des sous-sements désorganisés, altérés par les remontées capillaires et l'écoulement libre des EP en pied de versant

Traces d'un ancien toit voûté supporté de l'ancienne couverture du grand cloître

Remplacement de pierres anciennes par des blocs épannés de nature différentes

## Généralité

### Maçonnerie / Pierres de Tasse

Maçonneries des sous-sements généralement désorganisés altérés par les remontées capillaires absence d'un drain en pied de façade

Présence d'un vestige de l'ancienne gâble du grand cloître sur la façade du transept sud

Appareillages en pierres parfaitement dégradé ponçonnement défectueux, présence importante de végétaux

Dégradation (éclats fractures usure pulvérisation ) de nombreux ouvrages en pierres

Usure prononcée des sculptures en pierres (chapiteaux corniches modillons )

Remplacement de pierres anciennes par des blocs épannés de nature différentes

Nombreuses racines (enduit et joint) réalisées avec un enduit à base de lait hydraulique causant un écran, empêchant les maçonneries de respirer et favorisant leur dégradation

Calfatements des bases partiellement réalisées à base d'enduit ciment et partiellement fissurées et tombées

Enduits vitrés et fortement décolorés, souillés et décollés n'assurant plus la protection des maçonneries

Présence importante et généralisée de pests végétales et de lichens à la surface des parlements en pierres

Traces de courses en allège des bases conséquences de l'absence de gouttières de récupération des condensats en partie basse des versaux

### Couvertures

Couverture en tuiles plates généralement vétustes et ravinées de mousse (nombreuses tuiles gelées, tombées, cassées, favorisant les infiltrations

Couverture en ardoises de la base de l'ancienne flèche et des abais sont du clocher généralement dégradée nombreuses ardoises détachées et cassées

Repiètement et inclinaison inadéquates des abais-sous

Protection en plomb de la base de l'ancienne flèche vétustes, présence de mousse

Ruisselles réalisées à base d'enduit ciment dégradées généralement fissurées et partiellement tombées

Dégâts métalliques (gouttières descendues, généralement vétustes, bouchées et localement percés

Protection insuffisante du paratonnerre en place (cône de protection 1

### Vitres / Serrures

Armatures fixes et mobiles généralement vétustes et corrodées

Nombreuses courses de rouille en allège des bases et au droit des fixations conséquence de la corrosion des armatures et des protections grillagées

Protections grillagées partiellement manquantes et/ou hors d'usage favorisant les impacts des volatiles et le vandalisme

### Menuiserie

Dégradation de la partie basse de la porte à l'entrée d'accès au transept sud conséquence des renforcements des CP